


# カプラの使用法

シールテープを圧力計のネジ部に4～5巻して取り付けます。

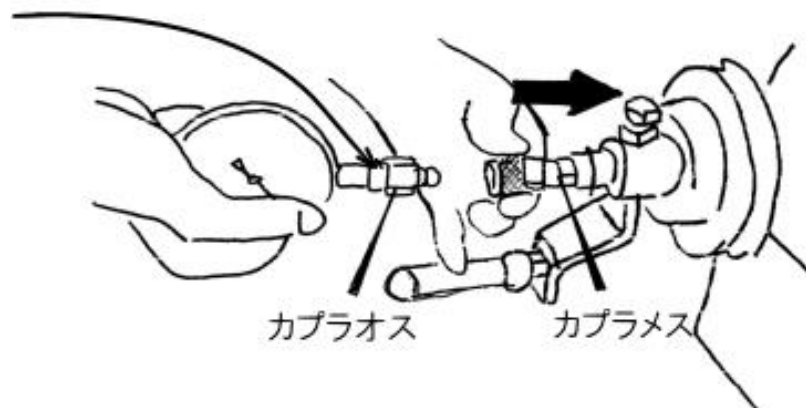

カプラメスのギザギザ部を指で矢印方向に押すと圧力計を取り外せます。  
装着する時は押した状態でカプラオスを奥まで差し込み、指を外します。(取り付け方が不十分な場合、加工時に水滴が出ます。)

機械への取り付けは、カプラメスのネジ部にシールテープを4～5回巻き付けてネジ部に一番近い六角部にスパナを掛けて十分にネジ込んでください。

(外す時も同じところにスパナを掛けてください。他の部分にスパナを掛けると分解してしまうことがあります。)

